

TECH TIPS



PIÈCES CONCERNÉES: A14931

MANUFACTURIER: ACURA

ANNÉES: 1986-1989

DESCRIPTION:

LES MODÈLES ACURA LEGEND BERLINE ET COUPÉS MANUFACTURÉS ENTRE 1986 ET 1989 PEUVENT PRÉSENTER UN PROBLÈME DE TAUX DE CHARGE INSUFFISANTE DE LA BATTERIE.

SELON LE MANUFACTURIER, CETTE SITUATION SURVIENT LORSQUE LE VÉHICULE A ÉTÉ UTILISÉ POUR UN COURT TRAJET, OU À BAS RÉGIME-MOTEUR.

DANS DE TELLES CONDITIONS, IL EST POSSIBLE QUE L'ALTERNATEUR TOURNE À UNE VITESSE INSUFFISANTE POUR RECHARGER LA BATTERIE À SA PLEINE PUISSANCE.

SOLUTION:

ACURA SUGGÈRE DONC DE REMPLACER LA POULIE ORIGINALE DE L'ALTERNATEUR (66mm OU 70mm) ET LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT PAR LE NÉCESSAIRE DE PIÈCES DE REMPLACEMENT ACURA SUIVANT:

- ACURA # 06310-PL2-004

CE NÉCESSAIRE CONTIENT UNE POULIE PLUS PETITE ET UNE COURROIE D'ENTRAÎNEMENT PLUS LARGE.

CES PIÈCES PEUVENT AUSSI ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT EN UTILISANT LES NUMÉROS DE PIÈCES SUIVANTS:

- ACURA # 31141-PL2-004 (POULIE 60mm)

- ACURA # 31110-PH7-013 (COURROIE D'ENTRAÎNEMENT PLUS LARGE)