

# TECH TIPS



**NUMÉROS DE PIÈCES CONCERNÉS: SS6472, SS6484**

**MANUFACTURIER: BUICK**

**ANNÉES: 2004**

## **DESCRIPTION:**

CERTAINS MODELS BUICK LESABRE, BUICK PARK AVENUE ET BUICK ULTRA 2004, ÉQUIPÉS D'UN MOTEUR 3.8L ET FABRIQUÉS AVANT LE 19 DÉCEMBRE 2003, PEUVENT DÉMONTRER DES PROBLÈMES D'ENGAGEMENT DU DÉMARREUR OU DE NON-DÉMARRAGE DU VÉHICULE. LE CÂBLE DE TENSION NÉGATIVE DE LA BATTERIE AU BLOC MOTEUR DOIT ÊTRE VÉRIFIÉ, CAR IL EST POSSIBLE QUE CE CÂBLE DE BATTERIE SOIT DESSERRÉ OU TOUT SIMPLEMENT PAS SERRÉ SELON LES SPÉCIFICATIONS (VOIR DIAGRAMME CI-DESSOUS). L'EMPLACEMENT DE LA MASSE (G101) PEUT NE PAS ÊTRE PERCÉ ASSEZ PROFONDÉMENT DANS LE BLOC DU MOTEUR POUR PERMETTRE AU BOULON D'ÊTRE SERRÉ FERMEMENT ET D'ATTEINDRE LE CONTACT RECOMMANDÉ.

## **SOLUTION:**

POUR CORRIGER CE PROBLÈME, IL FAUT INSTALLER UN BOULON PLUS COURT (GM N/P 11517862) OU AJOUTEZ DEUX RONDELLES À DENTURE "STAR WASHERS" POUR RÉDUIRE LA HAUTEUR DU BOULON.

BOULON D'ORIGINE - N/P 12556062; BOULON DE REMPLACEMENT (BOULON COURT) GM N/P 11517862.

