

TECH TIPS



PIÈCES CONCERNÉES: A07750

MANUFACTURIER: FORD

ANNÉES: 1993-1994

DESCRIPTION:

LE MODÈLE FORD RANGER ÉQUIPÉ D'UN MOTEUR 3.0L PEUT ÊTRE SUJET À UN PROBLÈME DE MAUVAIS ET / OU DE NON DÉMARRAGE, CAUSÉ PAR UNE BATTERIE FAIBLE.

CETTE SITUATION SE PRODUIT GÉNÉRALEMENT QUAND LE CONTACTEUR DE VENTILATEUR EST DEMEURÉ EN POSITION DE MARCHÉ, ALORS QUE LE MOTEUR EST COUPÉ ET QUE LA CLÉ D'IGNITION EST BIEN ENLEVÉE.

DE CE FAIT, LE RÉGULATEUR DE VOLTAGE CONTINUE D'ALIMENTER L'ALTERNATEUR, MÊME SI LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE EST COUPÉ.

SOLUTION:

FORD A MIS AU POINT UN NÉCESSAIRE DE DÉRIVATION ÉLECTRIQUE, PIÈCE # F47-14A411-A. CE NÉCESSAIRE, INSTALLÉ DANS LA BOITE À FUSIBLES À POUR BUT D'EMPÊCHER L'ALIMENTATION EN PERMANENCE SUR UN CIRCUIT NON SOUHAITÉ (MOTEUR À L'ARRÊT).

LE NÉCESSAIRE EST VENDU AVEC LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU MANUFACTURIER.