

TECH TIPS



PIÈCES CONCERNÉES: S03224, S03232

MANUFACTURIER: FORD, MAZDA

ANNÉES: 1992-1994

DESCRIPTION:

LES MODÈLES FORD EXPLORER ET MAZDA NAVAJO PEUVENT PRÉSENTER UN PROBLÈME RÉPÉTÉ DE NON-DÉMARRAGE. DE PLUS, OCCASIONNELLEMENT, LE TABLEAU DE BORD, LES LAMPES DE PHARES ET AUTRES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES PEUVENT ÊTRE AFFECTÉS PAR UNE INTERRUPTION DE COURANT.

LE MANUFACTURIER FORD / MAZDA SUGGÈRE DE VÉRIFIER L'ÉTAT DES CÂBLES DE LA BATTERIE ET DE LA TRESSE DE MASSE OU DE TOUT FILAGE AVOISINANT AFIN DE REPÉRER TOUTE TRACE DE CORROSION.

UN MAUVAIS ÉTAT EST FACILEMENT REPÉRABLE. LES CABLES SERONT ONDULÉS, DÉCOLORÉS, OU CORRODÉS.

SOLUTION:

LE MANUFACTURIER FORD / MAZDA SUGGÈRE DE REMPLACER TOUT FILAGE PRÉSENTANT LES ANOMALIES CITÉES CI-HAUT.

LE MANUFACTURIER RECOMMANDE AUSSI FORTEMENT L'INSTALLATION D'UN COUVRE-BATTERIE AFIN DE PRÉVENIR L'ÉMISSION DES VAPEURS CORROSIVES (PIÈCE # F3TZ-10A687-A).