

TECH TIPS



PIÈCES CONCERNÉES: A13196, A13298, A13299

MANUFACTURIER: FORD

ANNÉES: 1989-1991

DESCRIPTION:

LES PROPRIÉTAIRE DE FORD PROBE 1989-1991 QUI CONNAITRAIENT DES PANNES DUES À UNE USURE PRÉMATURÉE DE LA BATTERIE, DE L'ALTERNATEUR, OU À UN PROBLÈME DE DÉCHARGE CONTINUELLE DE LA BATTERIE.

LES RECHERCHE DE FORD LAISSENT CROIRE À LA POSSIBILITÉ D'UN LIEN AVEC LA POIGNÉE D'OUVERTURE DU CAPOT. CONTRAIREMENT AUX AUTRES VÉHICULES, LE MICRO INTERRUPTEUR QUI COMMANDE LA LUMIÈRE D'URGENCE SOUS LE CAPOT EST INCORPORÉ À LA POIGNÉE D'OUVERTURE DU CAPOT SITUÉE À L'INTÉRIEUR DE LA VOITURE. SI CET INTERRUPTEUR N'EST PAS BIEN EN PLACE, LE CIRCUIT DEMEURE EN ÉTAT DE MARCHE, AINSI QUE LA LUMIÈRE.

SOLUTION:

SI C'EST BIEN LA CAUSE DES SYMPTÔMES MENTIONNÉS CI-HAUT, IL FAUDRA VÉRIFIER SI L'INTERRUPTEUR EST BIEN FIXÉ.

POUR REPOSITIONNER L'INTERRUPTEUR, PLACER UNE RONDELLE D'ÉPAISSEUR APPROPRIÉE ENTRE LA PLACE ARRIÈRE DU TABLEAU DE BORD ET L'ÉCROU DE RETENUE DU MONTAGE D'OUVERTURE DU CAPOT.