

TECH TIPS



PIÈCES CONCERNÉES: S03213

MANUFACTURIER: FORD

ANNÉES: 1990-1991

DESCRIPTION:

LES MODÈLES EXPLORERS ET RANGERS 1990-1991, ÉQUIPÉS DE MOTEURS 3.0L ÉPROUVENT DES PROBLÈMES DE “ NON-DÉMARRAGE ”, DE DÉMARRAGE DIFFICILE, ET DE RALENTI INSATISFAISANT. UN MAUVAIS FIL DE MASSE AU MODULE D’IGNITION “EDIS” PEUT EN ÊTRE LA CAUSE. À L’APPARITION DE CES SYMPTÔMES, VÉRIFIEZ LE BRANCHEMENT DU MODULE QUI EST SITUÉ SUR LE SUPPORT DROIT DU RADIATEUR. DÉBRANCHER LE RACCORD DU MODULE POUR VOIR SI LA SITUATION DEMEURE. S’IL Y A CHANGEMENT, VÉRIFIER LE TERMINAL DU FIL DE MASSE (POUR LES MODÈLES 1990 VÉRIFIER LES FILAGES NOIR ET VERT PÂLE ET POUR LES MODÈLES 1991 LES FILAGES NOIR ET BLANC).

SOLUTION:

SI LA FICHE N’A PAS D’ESPACEUR DE “ BRASS ”, PROCÉDER À L’INSTALLATION DU NÉCESSAIRE DE REMPLACEMENT FORD # FITZ-14461A POUR MUNIR LE MODULE D’UN FIL DE MASSE APPROPRIÉ.