

TECH TIPS



PIÈCES CONCERNÉES: S03204, S03205, S03221, S03230, S03242

MANUFACTURIER: FORD, LINCOLN, MERCURY

ANNÉES: 1991-1995

DESCRIPTION:

LES MODÈLES FORD, LINCOLN, MERCURY 1991-1995 SONT SUJETS À UN PROBLÈME INTERMITTENT DE **NON-DÉMARRAGE**, OU CARRÉMENT D'UNE DÉFECTUOSITÉ DU DÉMARREUR. LA COMPAGNIE FORD ATTRIBUE CETTE SITUATION À UNE CORROSION IMPORTANTE DES TERMINALES DU SOLÉNOÏDE AU DÉMARREUR. (TERMINALES "S")

SOLUTION:

LA COMPAGNIE FORD A MIS SUR LE MARCHÉ UN NOUVEAU FILAGE ET UN NÉCESSAIRE DE RÉPARATION POUR CORRIGER CE PROBLÈME. (No. PIÈCE: # F4VY-14A411A)

PROCÉDEZ COMME SUIVANT:

1. RETIREZ LA PRISE DÉLICATEMENT; NE PAS TIRER SUR LE FILAGE, CE QUI ENDÔMMAGERAIT LA TERMINALE DU SOLÉNOÏDE.
2. LA PRISE ORIGINALE DOIT ÊTRE COUPÉE À 8" DE L'EXTRÉMITÉ DE LA FICHE.
3. INSTALLER LE NOUVEAU FILAGE ET LE NÉCESSAIRE DE RÉPARATION (No. PIÈCE # F4VY-14A411A)
4. AVANT DE FIXER LA PRISE DE REMPLACEMENT AU DÉMARREUR, LA TERMINALE DU SOLÉNOÏDE DOIT ÊTRE RECOUVERTE DE GRAISE DIÉLECTRIQUE (#D7AZ-19A331A) POUR PRÉVENIR LA CORROSION SUR LA TERMINALE "S".

IMPORTANT: NE PAS SABLER NI LIMER LA TERMINALE PRINCIPALE DU SOLÉNOÏDE.