

TECH TIPS



PIÈCES CONCERNÉES: A13229, A13294, A14680,
A14757, A14758, A14761, A14853, A14930, A14941,
A14989

MANUFACTURIER: HONDA, ACURA

ANNÉES: 1986-1989

DESCRIPTION:

TOUS LES MODÈLES HONDA ET ACURA 1986-1989 CONNAISSENT UN PROBLÈME DE NON-DÉMARRAGE OU DE BATTERIE FAIBLE. HONDA A ASSOCIÉ CE PROBLÈME À L'USAGE SUR UN COURT TRAJET, ET ALORS QUE LE CONTACTEUR DE DÉGIVREUR ARRIÈRE EST DEMEURÉ EN POSITION DE MARCHÉ. UNE TEMPÉRATURE EXCESSIVE SOUS LE CAPOT PEUT AUSSI EN ÊTRE LA CAUSE. DANS LES DEUX CAS, IL S'AGIT D'UN TRAVAIL EXCESSIF DE LA BATTERIE ET DU CIRCUIT DE CHARGE.

SOLUTION:

POUR CORRIGER LA SITUATION, HONDA A MIS SUR LE MARCHÉ UNE MINUTERIE POUR LE DÉGIVREUR ARRIÈRE, MUNIE D'UN ARRÊT AUTOMATIQUE APRÈS 25 MINUTES. HONDA A AUSSI COMMERCIALISÉ UN PARE-CHALEUR QUI DÉVIÉRA LA CHALEUR DU MOTEUR LOIN DE L'EMPLACEMENT DE LA BATTERIE. HONDA VEND CES PIÈCES SÉPARÉMENT. ACURA LES VEND EN PAQUET UNIQUE.

POUR EFFECTUER CES RÉPARATIONS, VOUS DEVREZ COMMANDER LES PIÈCES SUIVANTES:

DESCRIPTION

NUMÉRO DE PIÈCE

MINUTERIE DE DÉGIVREUR ARRIÈRE HONDA
PARE-CHALEUR HONDA
ENSEMBLE DE RÉPARATION ACURA 1986-87
ENSEMBLE DE RÉPARATION ACURA 1988-89

35500-SE0-A11
06377-SE3-A00
06377-SD2-A011
06377-SD2-A11