

# TECH TIPS



**PIÈCES CONCERNÉES:** A00550, A07088, A07749, A07752, A07753, A07764

**MANUFACTURIER:** LINCOLN

**ANNÉES:** 1989-1992

## **DESCRIPTION:**

LES MODÈLES LINCOLN TOWN CARS PRODUITS ENTRE 1989 ET 1992 CONNAISSENT UN PROBLÈME DE DÉCHARGE CONTINUELLE DE LA BATTERIE OU UN PROBLÈME DE NON-DÉMARRAGE.

DES RECHERCHES ONT DÉMONTRÉ QUE LE MOTEUR DE LA POMPE ABS TOURNE CONTINUELLEMENT. LE TOUT S'EXPLIQUE PAR L'EAU QUI S'INTRODUIT DANS LE RELAIS ET CORRODE LES CONTACTS, CRÉANT UN RELAIS EN FONCTION ET LAISSANT LA POMPE ABS FONCTIONNER JUSQU'À CE QUE LA BATTERIE N'AIT PLUS D'ÉNERGIE POUR CONTINUER. LA POMPE ÉTANT ISOLÉE IL EST PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE DE L'ENTENDRE FONCTIONNER.

## **SOLUTION:**

POUR ATTÉNUER CE PROBLÈME, FORD LINCOLN À PRODUIT UN NOUVEAU RELAIS POUR LE MOTEUR DE LA POMPE ABS ET UN NÉCESSAIRE DE RÉPARATION POUR LE FILAGE.

LORSQUE VOUS INSTALLEZ, LE NÉCESSAIRE (PIÈCE # F0VY-14A303-A) CHANGÉ L'EMPLACEMENT DU RELAIS POUR LE SYSTÈME ABS, DIMINUANT LES RISQUES DE PROBLÈMES EVENTUELS.