


TECH TIPS

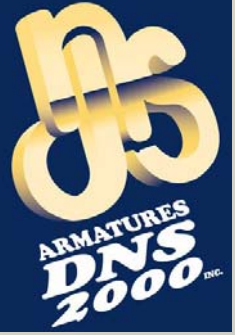

PIÈCES CONCERNÉES: A14396, A14797, A14875,
A14970, A14972

MANUFACTURIER: VOLKSWAGEN

ANNÉES: 1985-1990

DESCRIPTION:

LES MODÈLES VOLKSWAGEN GOLF, JETTA, PASSAT ÉQUIPÉS D'UN MOTEUR À ESSENCE PEUVENT ÊTRE SUJET À DES PROBLÈMES TELS QUE:

- MAUVAISE TENSION À LA SORTIE DE L'ALTERNATEUR
- LA LAMPE TÉMOIN DE L'ALTERNATEUR RESTE ALLUMÉE (TABLEAU DE BORD)
- LES COURROIES D'ENTRAÎNEMENT CRIENT PAR TEMPS HUMIDE

SOLUTION:

LE FABRICANT A MIS SUR LE MARCHÉ DES PROTECTEURS D'EAU POUR CORRIGER CE PROBLÈME:

- # 191 025 001C POUR MODÈLES GOLF ET JETTA
- # 357 825 254 POUR MODÈLES PASSAT

CES PROTECTEURS SONT INSTALLÉS PAR-DESSUS LES COURROIES D'ENTRAÎNEMENT, DE FAÇON À LES PROTÉGER DE L'HUMIDITÉ ET POUR ÉVITER LE GLISSEMENT QUI SERAIT LA CAUSE DE LA MAUVAISE TENSION À LA SORTIE DE L'ALTERNATEUR.